


セキュリティドア現場調整修理要領書

令和4年9月26日

目次


ドアが閉まらない(ラッチに収まらない)	2～3P
レバーハンドルが空転して上(下)位置で止まる	4P
キーレックスのボタンが押せない、戻らない	5P
キーレックスの記憶番号変更	6～8P
ドアクローザーの速度調整	9P

ドアの不具合症状を下記に従って確認し、調整して下さい。

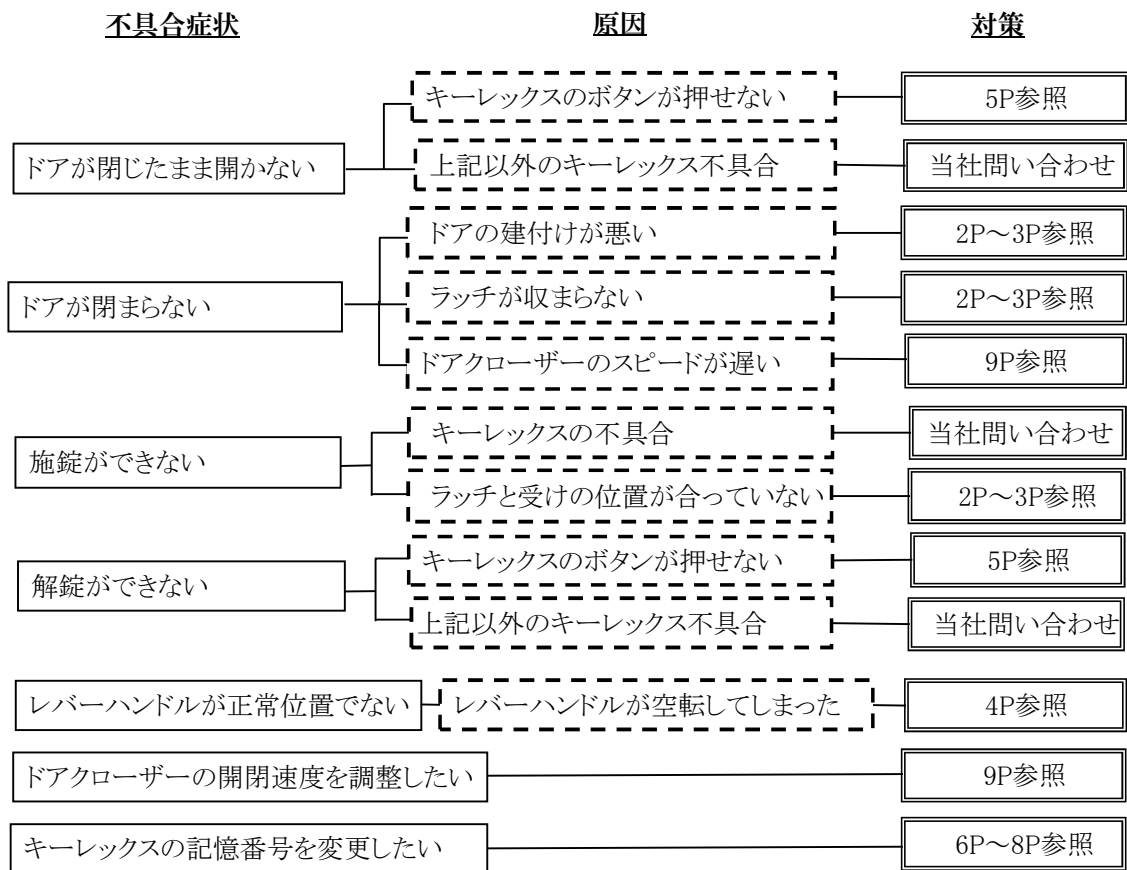

上記にない項目はテクノジャパンまでお問合せをお願いします。

 株式会社 テクノジャパン
電話番号 03-5860-9563



株式会社 テクノジャパン

セキュリティドア現場調整修理要領書

〈扉が閉まらない(ラッチに収まらない)〉

【原因1】ドア枠の建付け不良により、ラッチが収まらない

【原因2】使用頻度が多い事による、ラッチの不具合

【使用工具】インパクト、セットハンマー、バール

【対応処置】




拡大




ラッチ受けに収まらない


①調整したい側のクランプを緩める。

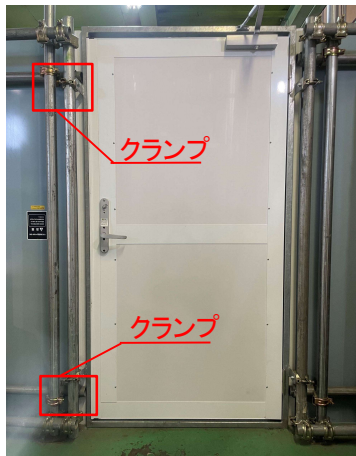

クランプを緩める

 

③ドアの下枠のゆがみをバールで上に上げてレベル調整する。

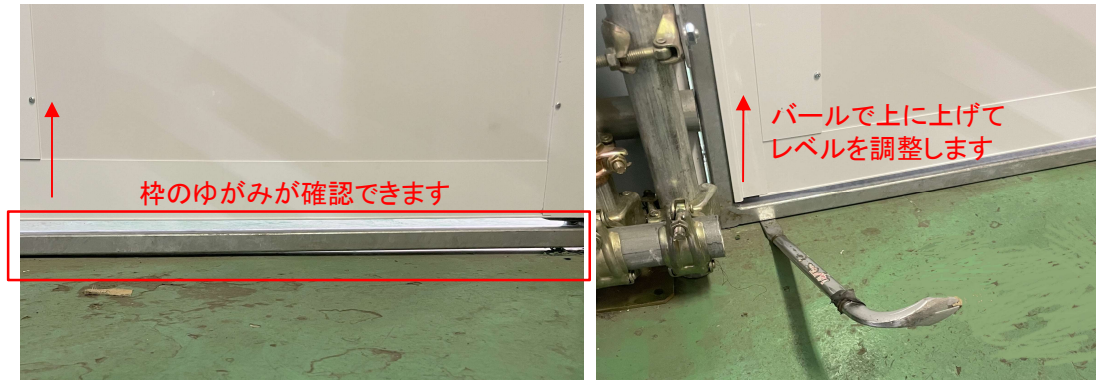

④単管建地をセットハンマーで叩き、ラッチが入るよう外側に広げます。



⑤緩めたクランプを締めて、ラッチが入る事を確認する。



セキュリティドア現場調整修理要領書

〈レバーハンドルが空転して上(下)位置で止まる〉


【原因】

記憶ボタン操作をせず強引にレバーハンドルを操作すると内部機構保護のため安全装置が作動しレバーハンドルが空転する。 ※故障ではありません


【使用工具】特になし

【対応処置】

①レバーハンドルを手動で正常位置にもどす。

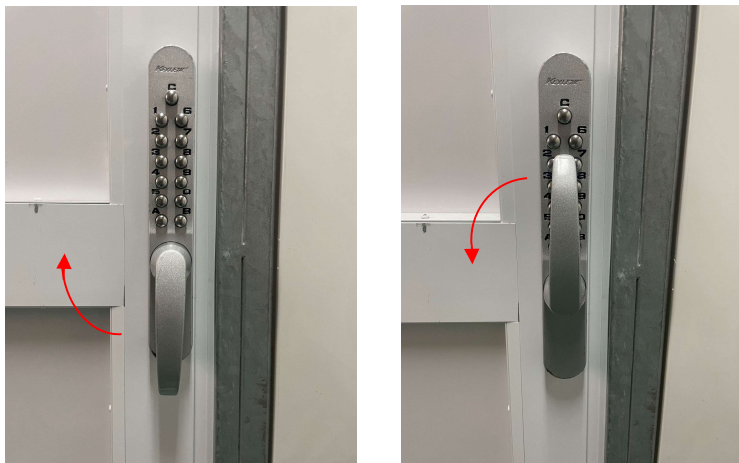

②レバーハンドルが正常位置に戻します。

 

セキュリティドア現場調整修理要領書


〈キーレックスのボタンが押せない・戻らない〉

【原因1】ボタンの隙間にほこりが入り押せない、又はボタンが戻らない。


【使用工具】プラスドライバー、掃除機

【対応処置】

①現場側のキーレックス本体の4本のビスを外して、扉から引出す。

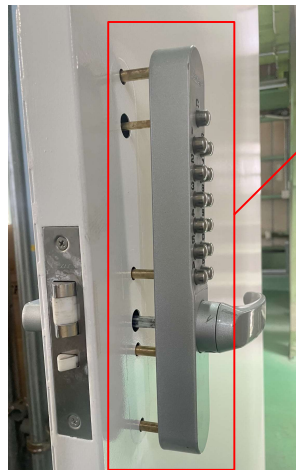

②ロックピン付近の埃を掃除機で取り除く。※潤滑スプレーは使用しないで下さい。

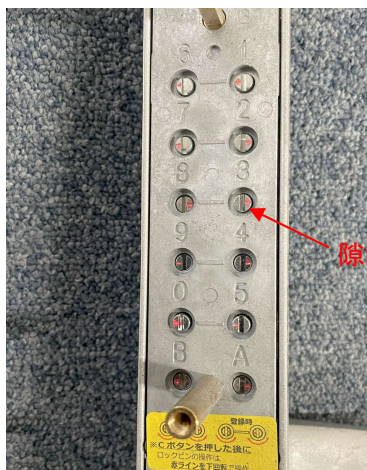

③キーレックスを扉に取付け、ビスを締める。



セキュリティドア現場調整修理要領書

〈記憶番号の変更手順〉

【使用工具】プラスドライバー、マイナスドライバー

【手順】

①現場側の空錠切替プラグをAuto Lockにして下さい。




Auto Lockにプラグを合わせる

②現場側の本体の4本のビスを外して、本体を扉から引き取ります。




ビスを4本外す

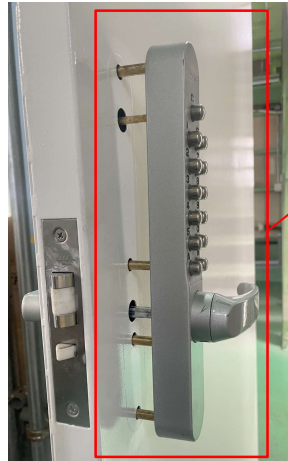

キーレックスを取り外す


③Cボタンを押して誤操作の記憶ボタンを解除します。

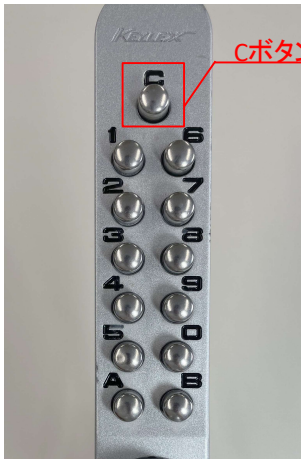


Cボタンを押す



 ロックピンが奥に引っ込みます




④道路側の本体裏側のロックピンをマイナスドライバーで回転し、記憶番号の変更をする。


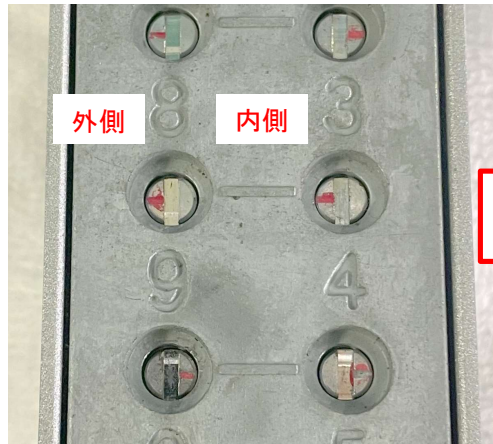


内側 : ロック
外側 : ロック解除

⑤現在記憶されているロックピンの横溝を外側に全て回転させて下さい。(全てのクリアをします)

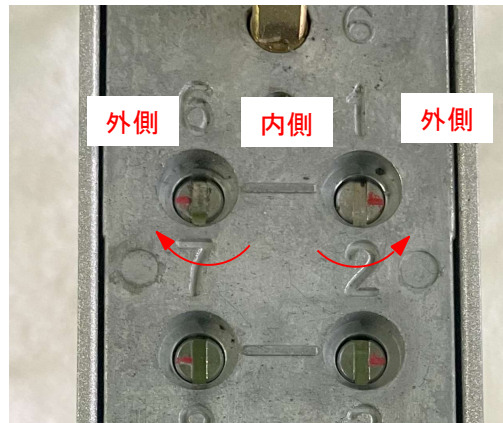


⑥新規に記録する番号のロックピンの横溝を中央部の横溝に合わせして下さい。

 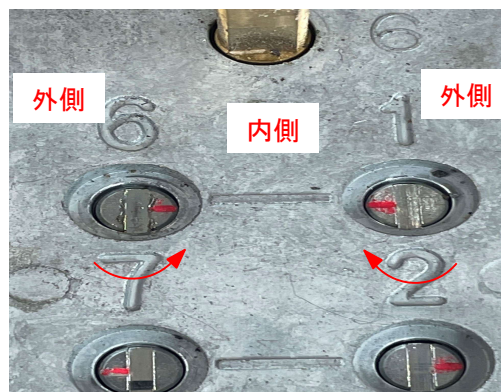

⑧Cボタン+新規記憶ボタンを押し、レバーハンドルが解錠方向に回る事を確認して下さい




 ⑨本体を扉に取付ます。この時空錠切替プラグの溝はヨコ向き【Auto Lock】で取付ます。



セキュリティドア現場調整修理要領書

〈ドアクローザーの速度調整〉

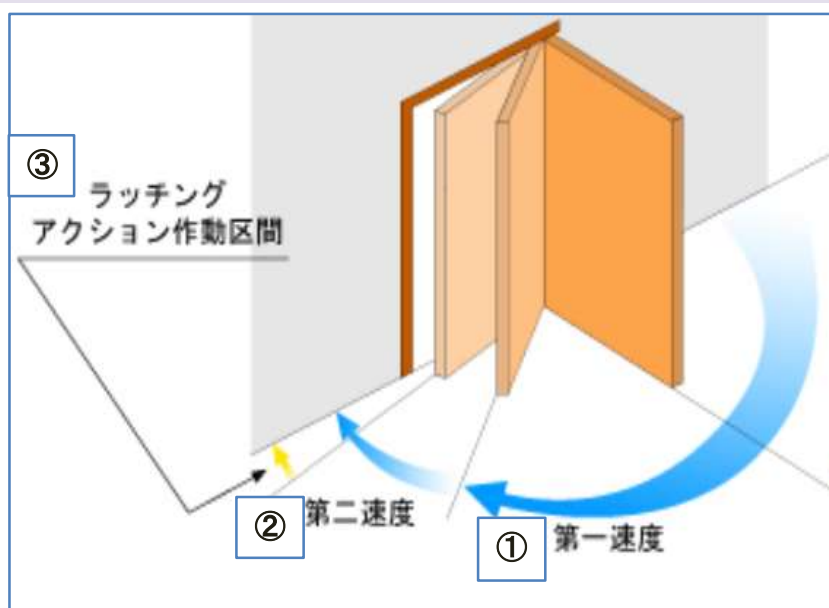

【使用工具】 プラスドライバー

 
【手順】

- ①ドアクローザー側面部の①②③のネジで扉の開閉速度を調整する
(扉の開閉速度はネジを締めると遅く、緩めると早くなります。)



注意: ①扉の閉まるスピードが速すぎると、閉まる音により近隣クレームが発生する恐れがあるのでご注意ください。

②ドアクローザーの開閉速度の調整は油圧で調整しております。
ねじを緩めすぎるとオイル漏れが発注するのでご注意ください。



株式会社 テクノジャパン